



Турин, 18 сентября 2012 г.

КАМПАНИЯ 5672 – Сервисная кампания

Модель: Fiat 500L

- Гидроизоляционные уплотнители передних и задних боковых дверей
- Лампы левого и правого повторителя поворота

На партии автомобилей Fiat 500L номера шасси которых находятся в диапазоне от начала производства до № 5003312, необходимо проверить правильность монтажа гидроизоляционных уплотнителей боковых дверей и произвести замену ламп боковых повторителей поворотов.

Таким образом, перед поставкой клиентам автомобилей, находящихся на складе, необходимо предварительно выполнить на данных автомобилях указанные работы. Для проведения работ на уже переданных автомобилях необходимо связаться с клиентами для выполнения работ, указанных в Приложении 1.

A. Milizia

Приложения



Jeep




 <h1 style="margin: 0;">КАМПАНИЯ</h1>	<h2 style="margin: 0;">Сервисная кампания</h2> <h1 style="margin: 0;">5672</h1>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

КОМПОНЕНТ:	Гидроизоляционные уплотнители передних и задних боковых дверей		
ПРОБЛЕМА:	Возможное проникновение воды		
ВЕРСИЯ:	500L 1.3 MJTD - 1.4 бензиновый		
АВТОМОБИЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:	Все номера шасси, перечисленные в приложении.		
	Для Вашего рынка: для информации по номерам шасси, подлежащим вмешательству, обратитесь к компьютерной программе.		
ТЕХН. ПРИЧИНА:	Ошибка в процессе производства		
№ РЕЛИЗА:	0		
МАТЕРИАЛ:	Описание:	З/ч №:	Кол-во:
	Силикон (клей-герметик)	71713687	01
	Праймер	50527940	01
СПЕЦИНСТРУМЕНТ:			
СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЗАКАЗА В EPLUS:	-		
ВОЗМЕЩЕНИЕ: РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:	Стоимость:	Кампания:	Работы: Время:
	A01	5672	A 2.00
			- -
РЕШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗ- ВОДСТВ. ПРОЦЕССА:	Установка запчастей, отвечающих требованиям, гарантируется		
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРО- ВЕДЕННЫХ РАБОТ:	Метка белой краской на блоке предохранителей		
	На автомобилях, находящихся на складе, необходимо провести работы до передачи их клиенту. Для проведения работ на уже переданных автомобилях: необходимо связаться с клиентами по телефону.		


ХОД РАБОТ

Снимите внутренние панели левой и правой задних и передних дверей согласно процедурам, описанным в Операциях 7005E10 - 7010E10 Руководства по техническому обслуживанию.

Снимите два буфера панелей (указаны стрелками).

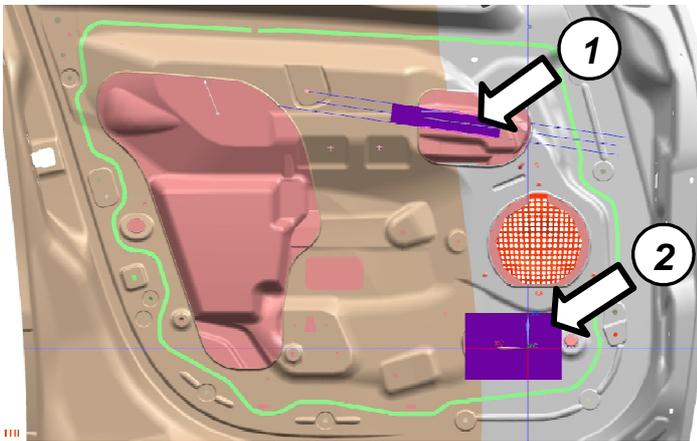

Начиная с точки, указанной на рисунке стрелкой, поднимите нижний край матового гидроизоляционного уплотнителя и очистите металл, находящийся под снятой частью уплотнителя, бумагой, смоченной в гептане.

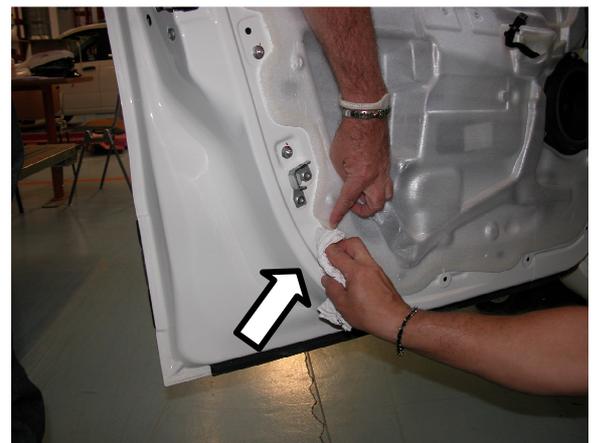

Очистите его по всей длине, вплоть до правого края (см. рисунок).



Нанесите праймер (см. наличие в Part&Service) с помощью ватной палочки. Приподнимите нижний край матового уплотнителя и обработайте палочкой внутреннюю поверхность уплотнителя по всей ее длине.
Дайте праймеру подсохнуть в течение 2-3 минут.

Нанесите силиконовый клей (см. его наличие в Part&Service). Аккуратно нанесите силиконовый клей между матовым гидроизоляционным уплотнителем и панелью двери с помощью наконечника емкости, следя за тем, чтобы клей попадал в нужные места. Об этом свидетельствует появление капли клея под уплотнителем.

Приложите край уплотнителя обратно к дверной панели, проверяя, всюду ли, где необходимо, нанесен силиконовый клей, и находится ли он между панелью и уплотнителем в контакте с ними. Не оставляйте разрывы, т.е. не смазанные клеем места.

Проверьте правильность установки всех болтов и шайб на их места на дверной панели.

Повторите данную процедуру на всех четырех дверях.
Установите снятые ранее дверные панели.

Списание снятых запчастей:

Требуется ли возврат снятых запчастей? НЕТ



КАМПАНИЯ

Сервисная кампания

5672



КОМПОНЕНТ:	Лампы левого и правого повторителя поворотов			
ПРОБЛЕМА:	Несоответствие ламп левого и правого повторителей поворотов			
ВЕРСИЯ:	500L 1.4 бензиновый - 1.3 MJTD			
АВТОМОБИЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:	Все номера шасси, перечисленные в приложении. Для Вашего рынка: для информации по номерам шасси, подлежащим вмешательству, обратитесь к компьютерной программе.			
ТЕХН. ПРИЧИНА:	Ошибка в процессе производства			
№ РЕЛИЗА:	0			
МАТЕРИАЛ:	Описание:	З/ч №:	Кол-во:	
	лампа мощностью 5 Вт	14144191	02	
СПЕЦИНСТРУМЕНТ:				
СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЗАКАЗА В EPLUS:	-			
ВОЗМЕЩЕНИЕ:	Стоимость:	Кампания:	Работы:	Время:
РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:	A01	5672	B	0.30
РЕШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗ- ВОДСТВ. ПРОЦЕССА:	Установка ламп, отвечающих требованиям, гарантируется			
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРО- ВЕДЕННЫХ РАБОТ	Метка белой краской на блоке предохранителей			
	На автомобилях, находящихся на складе, необходимо провести работы до передачи их клиенту. Для проведения работ на уже переданных автомобилях: необходимо связаться с клиентами по телефону.			

ХОД РАБОТ

Замените белые лампы левого и правого повторителей поворотов новыми лампами желтого цвета, согласно процедуре, изложенной в Операции 5550С54 Руководства по техническому обслуживанию.

Списание снятых запчастей:

Требуется ли возврат снятых запчастей? **НЕТ**