



Турин, 16^{ое} октября 2012

КАМПАНИЯ 5680 – Отзывная кампания
Модели Fiat Fiorino и Doblò Cargo
- трубопровод усилителя тормозов

На некоторых экземплярах автомобилей Fiat Fiorino and Doblò Cargo, номера шасси которых перечислены в нижеприведенной таблице,



МОДЕЛЬ	ОТ	ДО
DOBLÒ Cargo	9183658	9201888



из-за ошибки, допущенной поставщиком в процессе производства, разъем трубопровода усилителя тормозов может оказаться несоответствующим компонентом.



В связи с этим, 6 сентября 2012 года, согласно письму Р. 678/12, был проведен подбор соответствующих компонентов в ходе мероприятия Rapid Check 7006.



Таким образом, перед поставкой клиентам автомобилей, находящихся на складе, необходимо предварительно выполнить на данных автомобилях указанные работы. Для проведения работ на уже переданных автомобилях необходимо связаться с клиентами, направив им официальное зарегистрированное письмо (образец в Приложении 1). На всех автомобилях должны быть выполнены работы, описанные в Приложении 2.



Приложения



Турин, октябрь 2012

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА

ОТЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 5680

**Модели: Fiat Doblò Cargo
- трубопровод усилителя тормозов**

Уважаемый Клиент,

настоящим сообщаем Вам о том, что на некоторых автомобилях Fiat Doblò Cargo, включая Ваш, разъем трубопровода усилителя тормозов может оказаться компонентом, не соответствующим данной версии.

Поскольку это может негативно повлиять на безопасность автомобиля, просим Вас доставить Ваш автомобиль для проверки тому дилеру, у которого Вы его приобрели, или любому другому официальному дилеру Fiat, если это будет для Вас более удобным. При этом необходимо будет предъявить дилеру данное письмо.

Данные работы, которые будут являться бесплатными для Вас, будут выполнены максимально быстро.

Для Вашего удобства Вы можете предварительно записаться на проведение работ, позвонив непосредственно тому дилеру Fiat, обращение к которому Вы сочтете наиболее удобным.

Для справки звоните на наш бесплатный номер

Если Вы уже продали или передали Ваш автомобиль другому владельцу/пользователю, мы будем Вам очень признательны, если Вы сообщите нам его имя и адрес, используя прилагаемый бланк, наряду с любой другой информацией, которая поможет нам как можно скорее установить связь с новым владельцем/пользователем автомобиля.

Благодарим Вас за Ваше любезное сотрудничество и приносим глубокие извинения за причиненные неудобства.

С уважением,

Автомобиль; Fiat Doblò Cargo

Шасси

КАМПАНИЯ

Отзывная кампания

5680



КОМПОНЕНТ:	Трубопровод усилителя тормозов			
ПРОБЛЕМА:	Несоответствие компонента			
ВЕРСИЯ:	Doblò Cargo, все модели			
АВТОМОБИЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ:	Все номера шасси, в приложении. (шасси в промежутке между 9183658 и 9201888) Для Вашего рынка: для информации по номерам шасси, подлежащим вмешательству, обратитесь к компьютерной программе			
ТЕХН. ПРИЧИНА:	Ошибка в процессе производства			
№ РЕЛИЗА:	0			
МАТЕРИАЛ:	Описание:	З/ч №:	Кол-во:	
	(См. таблицу в конце описания работ)			
СПЕЦИНСТРУМЕНТ:	-			
СПОСОБ ЗАГРУЗКИ ЗАКАЗА В EPLUS:	-			
ВОЗМЕЩЕНИЕ:	Стоимость:	Кампания:	Работы:	Время:
РАБОТА И МАТЕРИАЛЫ:	A01	5680	A Проверка B Работы	0.20 0.30
РАЗНОЕ (ПОЧТА, И Т.Д.):	A10	5680	-	-
РЕШЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗ- ВОДСТВ. ПРОЦЕССА:	Установка запчастей, отвечающих требованиям, гарантируется			
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРО- ВЕДЕННЫХ РАБОТ:	Метка белой краской на блоке предохранителей			
	На автомобилях, находящихся на складе, необходимо провести работы до передачи их клиенту. Для проведения работ на уже переданных автомобилях: необходимо связаться с клиентами, направив им официально зарегистрированное письмо (Приложение1).			

ХОД РАБОТ

Найдите в моторном отсеке вакуумный трубопровод усилителя тормоза и выполните описанную ниже проверку.

На соединительном элементе между усилителем тормоза и двигателем найдите номер, выбитый на разъеме.

Замечание: для двигателя 1.4 ViPower выполните проверку разъема, расположенного выше.

- Если на нём нет числа 32, то компонент является **соответствующим** и автомобиль можно выдавать клиенту, установив разъем на место и плотно его зафиксировав.
- Если на нем есть номер 32, то компонент является **не соответствующим**, и Вам необходимо будет заменить трубопровод (см. «Наличие запчастей») как описано в разделе Оп. 3330D26 Руководства по техобслуживанию (Service Manual).



НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Название	№ з/ч	Кол-во
	51874457	01
	51853930	01
1.3 MJet без S&S	51891784	01
1.3 MJet + Euro 5 + S&S + Euro 5B	51900889	01
1.3 MJet без S&S	51906203	01
	51892505	01
	51900891	01
1.6 MJet не Euro 5	51892504	01
1.6 и 2.0 MJet + Euro 5 + Euro 5B	51900890	01
1.6 и 2.0 MJet + Euro 5 + Euro 5B без S&S	51906271	01
	51887439	01
	51887439	01
	51892503	01
	51900889	01
1.3 MJet без S&S	51906203	01
1.4 16V бензин/метан без S&S	51892505	01
1.4 16V бензин + Euro 5 + Euro 5B	51900891	01
1.6 MJet без S&S	51892504	01
1.6 и 2.0 MJet + S&S	51900890	01
1.4 16V бензин/метан 115 л.с.	51887439	01
1.6 и 2.0 MJet + Euro 5 + Euro 5B без S&S	51906271	01