



Service News (Новости сервиса)



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 15/07/2016

Fiat 500L

Версия: 1.3 Mjet Euro 5+ с автоматической КПП Dualogic

2127 1 201 RA

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КПП DUALOGIC
Сбой в переключении передач – Сервисное решение

21

005.16

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Не работает переключение передач.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Настройка программного обеспечения (ПО).

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения неисправности успокойте клиента, объяснив, что неисправность будет устранена путем перепрограммирования блока управления КПП Dualogic.
- После работы покажите, что было сделано, и убедитесь, что клиент удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения неисправности перепрограммируйте блок управления КПП Dualogic с помощью wiTECHPlus в соответствии с операционным циклом ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- С помощью wiTECHPlus, обновленного до последнего выпуска, перепрограммируйте блок управления Dualogic.

Для перепрограммирования аккумулятор автомобиля должен быть полностью заряжен или поддерживаться зарядным устройством/дополнительным аккумулятором, чтобы гарантировать номинальное напряжение 12 В.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, его необходимо перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), порожденные в других блоках в результате перепрограммирования. После окончания перепрограммирования все ошибки DTC автоматически высвечиваются для сброса.

КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В следующей таблице приведены коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения блока управления КПП Dualogic до и после программирования.

1.3 Mjet Euro 5+ с КПП Dualogic

Перед перепрограммированием блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
CFC 319F.03	00	FHF05LIO	0000

CFC 319F.03	00	FHF05LIP	0000
CFC 319F.03	00	FHG00LJE	0000
CFC 319F.03	00	FHG03LKX	0000
После перепрограммирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
CFC 319F.03	00	FHG03LKY	0000

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	2127120	1	RA	-	0,30