

Service News



PROFESSIONAL
Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 08/04/2016

Ducato (250 и 290)

Версия: Ducato (290) 2.3JTD 150 л.с. Euro5 – Ducato (250 и 290) 3.0JTD Euro5

1084 1 191 EA

ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ МАСЛА В ТУРБОКОМПРЕССОР
Утечка масла – Сервисное решение

10

009.16

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ


Протекания/утечки моторного масла на штуцере турбокомпрессора.

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Начиная с двигателя № 2348174 (2.3JTD) и с двигателя № 2331932 (3.0JTD) устанавливаются новые штуцера подачи масла на турбокомпрессор типа банджо (А – Рис.1) взамен предыдущих (В).

Изменение вызвало необходимость использовать новые турбокомпрессоры и новые маслопроводы, не взаимозаменяемые с теми, что были раньше.

Рис. 1

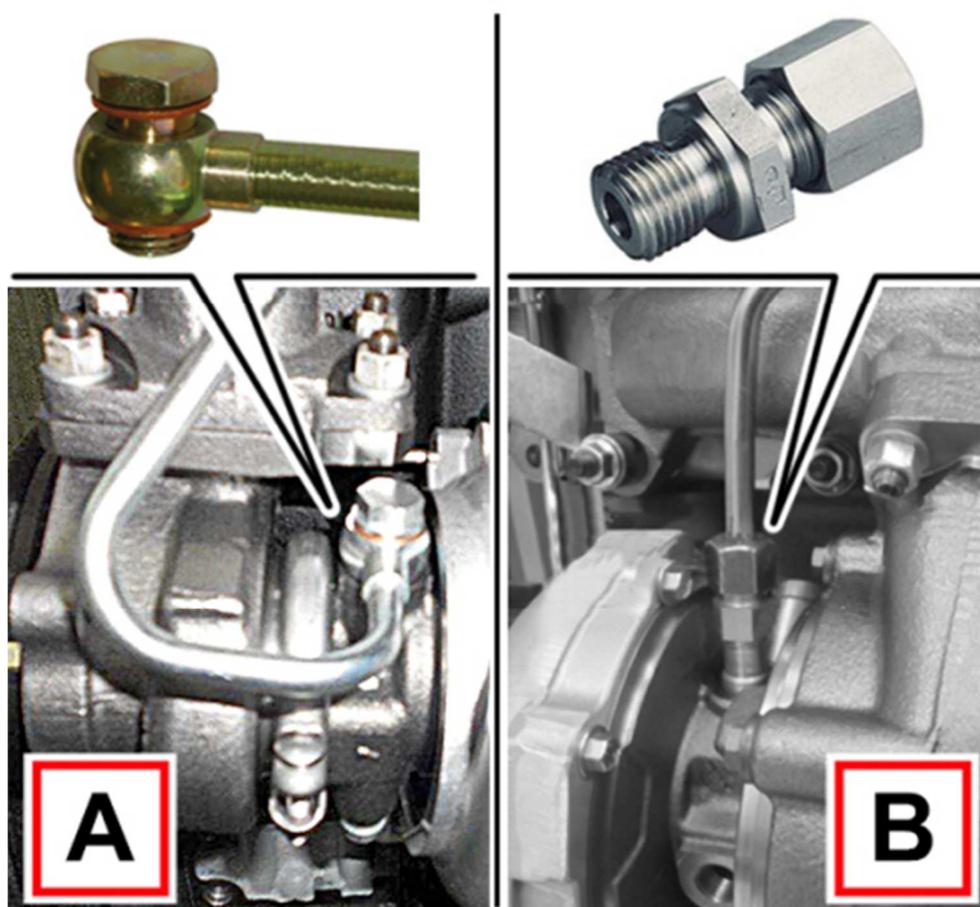

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

Правила поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения проблемы успокоить клиента, объяснив, что проблема будет устранена путем замены, при необходимости, турбокомпрессора и трубопровода подачи масла в турбокомпрессор.

- После выполнения работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения протечки масла из штуцера на турбокомпрессоре (Рис. 2) заменить турбокомпрессор и маслопровод на турбокомпрессор, как описано в операционном цикле ниже.

Рис. 2



ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

После подтверждения протечки масла из штуцера подачи масла в турбокомпрессор заменить турбокомпрессор и маслопровод на турбокомпрессор с соблюдением следующих процедур из руководства по техобслуживанию:

- Op. 1064A10 - демонтаж / повторная установка турбокомпрессора
- Op. 1084B40 - демонтаж / повторная установка маслопровода на турбокомпрессор

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Номер заказа	Кол-во
2.3 JTD 150CV	Турбокомпрессор	71795691	1
2.3 JTD 150CV	Уплотнение между выпускным коллектором и турбокомпрессором	4834948	1 (*)
2.3 JTD 150CV	Плоские шайбы (8x16) на выпускном коллекторе	17094914	4 (**)
2.3 JTD 150CV	Гайки (M8X1,25) крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору	500322677	4 (**)
2.3 JTD 150CV	Уплотнение между жесткой муфтой на подаче воздуха и турбокомпрессором	14471181	1 (*)
2.3 JTD 150CV	Уплотнение между промежуточным переходником на каталитический конвертор и турбокомпрессором	98484659	1 (*)
2.3 JTD 150CV	Винты с шайбой (M8X40) крепления промежуточного переходника на турбокомпрессор	16674034	2 (*)
2.3 JTD 150CV	Винты (M8X90) крепления промежуточного переходника на турбокомпрессор	16598224	2 (*)
2.3 JTD 150CV	Уплотнение трубопровода возврата масла (сторона турбокомпрессора)	5801644312	1
2.3 JTD 150CV	Трубопровод подачи масла на турбокомпрессор	5802034743	1

2.3 JTD 150CV	Винт M12X1,5 крепления трубопровода подачи масла на турбокомпрессор	504081281	1
2.3 JTD 150CV	Уплотнения на трубопроводе подачи масла (сторона турбокомпрессора)	10296160	2 (*)
3.0 JTD	Турбокомпрессор	71795690	1
3.0 JTD	Уплотнение между выпускным коллектором и турбокомпрессором	4834948	1 (*)
3.0 JTD	Плоские шайбы (8x16) на выпускном коллекторе	17094914	4 (**)
3.0 JTD	Гайки (M8X1,25) крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору	500322677	4 (**)
3.0 JTD	Уплотнение каталитического конвертора (сторона турбокомпрессора)	50502089	1 (**)
3.0 JTD	Уплотнение каталитического конвертора (сторона промежуточного выпускного трубопровода)	1350860080	1
3.0 JTD	Уплотнение трубопровода подачи выхлопных газов на клапан рециркуляции (сторона клапана рециркуляции)	504375693	1
3.0 JTD	Уплотнение трубопровода подачи выхлопных газов на клапан рециркуляции (сторона выпускного коллектора)	504341194	1

3.0 JTD	Уплотнение трубопровода подачи выхлопных газов от теплообменника на впускной коллектор (сторона теплообменника)	504196620	1
3.0 JTD	Уплотнение трубопровода подачи выхлопных газов от теплообменника на впускной коллектор (сторона впускного коллектора)	504341194	1
3.0 JTD	Уплотнение трубопровода возврата масла (сторона турбокомпрессора)	5801792714	1
3.0 JTD	Трубопровод подачи масла на турбокомпрессор	5801910643	1

(*) В каждой упаковке содержится 5 деталей

(**) В каждой упаковке содержится 10 деталей

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма/час
2.3 JTD 150CV	1084119	1	ЕА	-	1,95 (*)
3.0 JTD	1084119	1	ЕА	-	4,65 (*)

(*) Норма/час включает в себя:

- Проверка уровня и перелива моторного масла (2.3JTD и 3.0JTD)
- Проверка уровня, перелива и прокачки охлаждающей жидкости двигателя (только 3.0 JTD)