

Service News (Новости сервиса)



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 25/07/2016

Ducato (250 и 290)

Версия: Ducato (290) 2.3JTD 150HP Euro5 – Ducato (250 и 290) 3.0JTD Euro5

1084 1 191 EA

ТРУБА ПОДАЧИ МАСЛА В ТУРБОКОМПРЕССОР
Утечка масла – Сервисное решение

| |
|--------|
| 10 |
| 009.16 |

Отменяет и заменяет бюллетень SN 10.009.16 от 08/04/2016 по изменению отчета по претензии (Claim Report)

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ


Утечка моторного масла из входной трубы турбокомпрессора

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Начиная с двигателя № 2348174 (2.3JTD) и с двигателя № 2331932 (3.0JTD), были приняты новые соединители типа банджо для турбокомпрессора (А – Рис. 1) взамен предыдущего типа (В).

Изменение связано с использованием новых турбокомпрессоров и новых труб подачи масла, которые не являются взаимозаменяемыми с предыдущими.

Рис. 1

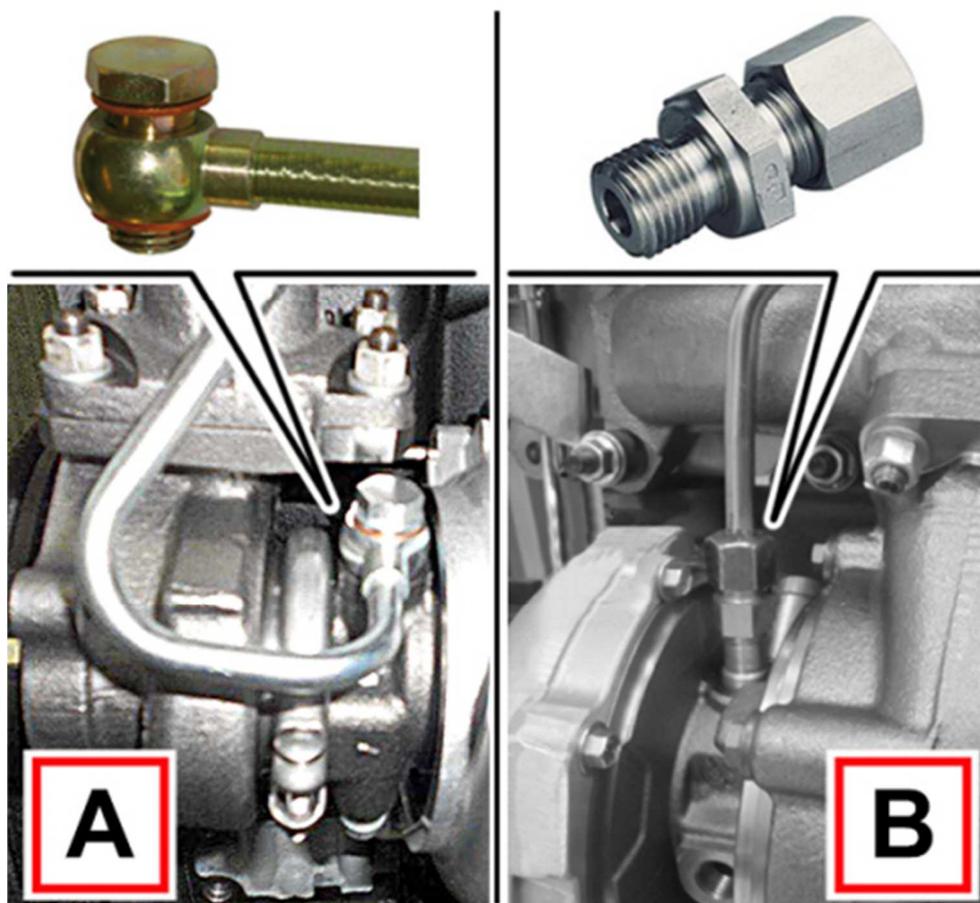

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения дефекта успокоить клиента, объяснив ему, что проблема будет решена путем замены, при необходимости, турбокомпрессора и трубы

- подачи масла в турбокомпрессор.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения утечки масла из подающей трубы на турбокомпрессоре (рис. 2), замените турбокомпрессор и трубопровод подачи масла в турбокомпрессор, как показано в операционном цикле ниже.

Рис. 2



ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

После подтверждения утечки масла из разъема питания турбокомпрессора замените турбокомпрессор и трубу подачи масла на турбокомпрессор со ссылкой на следующие процедуры Руководства по обслуживанию:

- Op. 1064A10 – демонтаж/повторная установка турбокомпрессора
- Op. 1084B40 - демонтаж/повторная установка трубы подачи масла на турбокомпрессор

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

| Версия | Описание | Номер заказа | Кол-во |
|------------------|---|--------------|--------|
| 2.3 JTD 150CV | Турбокомпрессор | 71795691 | 1 |
| 2.3 JTD 150CV | Уплотнение между выпускным коллектором и турбокомпрессором | 4834948 | 1 (*) |
| 2.3 JTD 150CV | Плоские шайбы (8x16) на выпускном коллекторе | 17094914 | 4 (**) |
| 2.3 JTD 150CV | Гайки (M8X1.25) крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору | 500322677 | 4 (**) |
| 2.3 JTD 150CV | Прокладка между втулкой воздухозаборника и турбокомпрессором | 14471181 | 1 (*) |
| 2.3 JTD 150CV | Уплотнение между промежуточным соединителем промежуточного каталитического нейтрализатора и турбокомпрессором | 98484659 | 1 (*) |
| 2.3 JTD 150CV | Винты с шайбой (M8X40) крепления промежуточного соединителя к турбокомпрессору | 16674034 | 2 (*) |
| 2.3 JTD 150CV | Винты (M8X90) крепления промежуточного соединителя к турбокомпрессору | 16598224 | 2 (*) |
| 2.3 JTD 150CV | Уплотнение на трубе возврата масла (сторона турбокомпрессора) | 5801644312 | 1 |
| 2.3 JTD 150CV | Труба подачи масла на турбокомпрессор | 5802034743 | 1 |
| 2.3 JTD 150CV | Винт M12x1.5 крепления трубы подачи масла в турбокомпрессор | 504081281 | 1 |
| 2.3 JTD 150CV | Уплотнения на трубе подачи масла (сторона турбокомпрессора) | 10296160 | 2 (*) |
| 3.0 JTD | Турбокомпрессор | 71795690 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение между | 4834948 | 1 (*) |

| | | | |
|---------|---|------------|--------|
| | выпускным коллектором и турбокомпрессором | | |
| 3.0 JTD | Плоские шайбы (8x16) на выпускном коллекторе | 17094914 | 4 (**) |
| 3.0 JTD | Гайки (M8X1.25) крепления турбокомпрессора к выпускному коллектору | 500322677 | 4 (**) |
| 3.0 JTD | Уплотнение промежуточного нейтрализатора (сторона турбокомпрессора) | 50502089 | 1 (**) |
| 3.0 JTD | Уплотнение промежуточного нейтрализатора (сторона промежуточной выхлопной трубы) | 1350860080 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение на трубе подачи выхлопного газа на клапан EGR (сторона клапана EGR) | 504375693 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение на трубе подачи выхлопного газа на клапан EGR (сторона выпускного коллектора) | 504341194 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение на трубе подачи выхлопного газа из теплообменника на впускной коллектор (сторона теплообменника EGR) | 504196620 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение на трубе подачи выхлопного газа из теплообменника на впускной коллектор (сторона впускного коллектора) | 504341194 | 1 |
| 3.0 JTD | Уплотнение на трубе возврата масла (сторона турбокомпрессора) | 5801792714 | 1 |
| 3.0 JTD | Труба подачи масла в турбокомпрессор | 5801910643 | 1 |

(*) Each package contains 5 components

(**) Each pack contains 10 items

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

| Версия | Операция | Деталь | Дефект | Позиция | Норма времени |
|--------------------------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| Все вышеуказанные модели | 1084119 | 1 | ЕА | - | 4,65 (*) |

(*) Норма времени включает:

- проверка уровня моторного масла и доливка
- проверка уровня, доливка и прокачка охлаждающей жидкости двигателя