



Service News (Новости сервиса)



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 29/12/2016

Fiat 500X

Версия: версии 4x4 (AWD) с автоматической КПП

5560 1 561 RA

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Отсутствует сообщение ограничения скорости – Сервисное решение

55
027.16

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

В зависимости от версий/рынков могут появляться сообщения о следующих сбоях:

Версии 4x4 (AWD) с автоматической КПП

Отсутствие сообщения на приборной панели с указанием нажать педаль тормоза перед переключением рычага автоматической КПП.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА

Настройка программного обеспечения (ПО).

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Установка приборной панели с улучшенным ПО.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Завод	Линия	Номер шасси	Номер организации
Все вышеуказанные модели	Melfi	-	0P502107	03201932

РАБОТА В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

Правила поведения дилера по отношению к клиенту

- После подтверждения неисправности успокоить клиента, объяснив ему, что проблема будет решена путем перепрограммирования приборной панели.
- После работы показать клиенту, что было выполнено, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение

После подтверждения неисправности перепрограммируйте приборную панель в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

- Подсоедините диагностический прибор, обновленный до последнего выпуска программного обеспечения (ПО).

Прочитайте все инструкции и предупредительные сообщения, которые

высвечиваются во время перепрограммирования; не переходите к последующим сообщениям, не выполнив все процедуры, указанные перед этим.

- Выполните отчет Scan Report и сохраните копию для возможных дальнейших проверок.
- Перепрограммируйте приборную панель.

Запустите двигатель и оставьте его работающим - (в безопасном месте) – на время обновления.

Если перепрограммирование прервалось/не закончилось, его необходимо перезапустить.

- Сбросьте все ошибки (DTC), порожденные в других блоках в результате перепрограммирования. После окончания перепрограммирования все ошибки DTC автоматически высветятся для сброса.
- После завершения работы и до отсоединения диагностического прибора выполните отчет Scan Report и сохраните копию для возможных дальнейших проверок.

КОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены коды аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения приборной панели до и после перепрограммирования.

Версии со стандартной приборной панелью (Low)

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
50019670000	00	04003014425	0821
50019670000	00	04003014471	0161
50019670000	00	04003014474	0162
50019670000	00	04003014459	0164
50019670000	00	04003014478	0165
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
50019670000	00	003014481	0166

Версии со стандартной приборной панелью (Medium)

До программирования блок управления должен иметь следующие данные			
---	--	--	--

Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
50019680000	00	04003014327	0821
50019680000	00	04003014372	0161
50019680000	00	04003014374	0162
50019680000	00	04003014359	0164
50019680000	00	04003014378	0165
После программирования блок управления должен иметь следующие данные			
Номер HW	Версия HW	Номер SW	Версия SW
50019680000	00	04003014381	0166

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все вышеуказанные модели	5560156	1	RA	-	0,30