



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
02/10/2017



Ducato (290)

55

024.17

Версия исполнения: Все типы

**5505 2 251 БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР – ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАКРЫТИЕ
RD**

**Неполадки в открытии/закрытии дверей пультом ДУ - Техническое
решение для сервисных центров**

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПО КОТОРОЙ ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА

Не выполняется открытие/закрытие дверей пультом ДУ.

ОПЕРАЦИИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ

В случае наличия неисправности выполните отсоединение и подсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи в соответствии с описанными ниже процедурами.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

- Установите ключ зажигания в положение STOP
- Снимите крышку аккумуляторной батареи (см. Оп. 5530B54 Руководства по техобслуживанию).
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, подождите 10 секунд и подсоедините ее.
- Установите на место крышку аккумуляторной батареи (см. Оп. 5530B54 Руководства по техобслуживанию).

Напоминаем, что:

- Клеммы аккумуляторной батареи можно отсоединять только при ключе зажигания в положении STOP или извлеченном и ни в коем случае в положении MAR или при включенном двигателе.
- В любом случае отсоединение клемм должно выполняться по прошествии не менее 1 минуты после того, как ключ зажигания был повернут в положение STOP.
- Для исполнений с роботизированной коробкой передач перед отсоединением клемм убедитесь, что дверь со стороны водителя закрыта во избежание преждевременного прерывания герметизации гидравлической системы, приводимой в действие посредством открытия двери.

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ

ВЕРСИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	ОПЕРАЦ.	ДЕТАЛЬ	НЕИСПР.	ПОЛОЖЕНИЕ	ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все указанные типы	5505225	1	RD	-	0.15

© FCA ITALY S.P.A.

- -