

Service News (Новости сервиса)

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. -
Printed 01/12/2017 Esc.2323



502/503 Fiat Fullback Версия: 2.4JTD с механической КПП

2110 1 451 **ТРАНСМИССИЯ**

RG

Отключение третьей передачи во время движения – Сервисное решение

21
001.17



Отменяет и заменяет SN 21.001.17 от 10/03/2017 в связи с появлением нового ремонтного комплекта от Запчастей.

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

Спонтанное выключение третьей передачи при ускорении.

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения сообщения о неисправности успокоить клиента, объяснив ему, что проблема будет устранена путем замены узла третьей передачи.
- После завершения работы показать, что было сделано, и убедиться, что Клиент удовлетворен.

СЕРВИСНОЕ РЕШЕНИЕ


После подтверждения сообщения о неисправности замените узел третьей передачи, как описано в операционном цикле ниже.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Проведите тест-драйв, чтобы выяснить неисправность, заявленную Клиентом. Если будет подтверждено спонтанное разъединение третьей передачи при ускорении, действуйте следующим образом.

- Снимите коробку передач (1 - Рис.1) с автомобиля (см. Ор. 2110A10).

Рис. 1

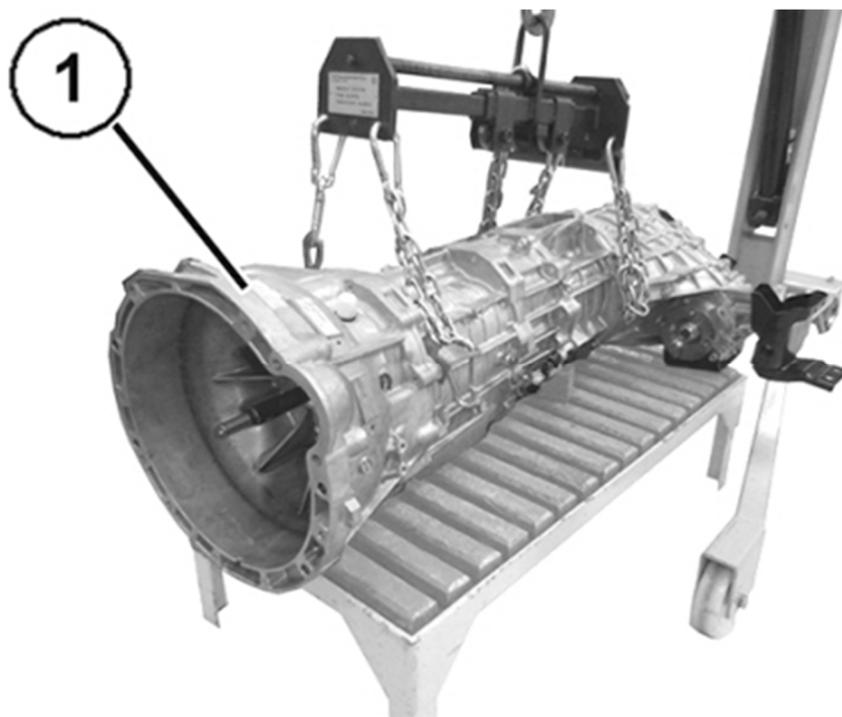

- Замените опору третьей передачи новыми компонентами, входящими в комплект; для выполнения этой операции, см. инструкции в Ор. 2110A09 Руководства по обслуживанию.
- Проведите тест-драйв, чтобы подтвердить, что неисправность была устранена.

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

ВЕРСИЙ	ОПИСАНИЕ	№ ЗАКАЗА	К-ВО
Все вышеуказанные модели	Комплект узла третьей передачи	6000622563	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение между фильтром DPF и турбокомпрессором	6000608457	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение между фильтром DPF и выхлопной трубой	6000608498	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение между выхлопной трубой и задним глушителем	6000607254	1 (*)
Все вышеуказанные модели	Уплотнение корпуса дроссельной заслонки	6000605307	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение клапана EGR	6000608461	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение на трубе подачи выхлопных газов от клапана EGR на впускной коллектор - сторона клапана EGR	6000605356	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение на трубе подачи выхлопных газов от клапана EGR на впускной коллектор - сторона впускного коллектора	6000605352	1

Все вышеуказанные модели	Уплотнение на трубе подачи выхлопных газов на клапан EGR - Сторона клапана EGR	6000605351	1
Все вышеуказанные модели	Уплотнение на трубе подачи выхлопных газов на клапан EGR - Сторона выпускного коллектора	6000605352	1

(*).Каждый пакет содержит 2 уплотнения.

ДААННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

ВЕРСИЯ	ОПЕРАЦИЯ	ДЕТАЛЬ	ДЕФЕКТ	ПОЗИЦИЯ	НОРМА ВРЕМЕНИ
Все вышеуказанные модели	2110145	1	RG	-	9,10 (*)

(*).Норма времени включает в себя: • замену узла третьей передачи; • дорожные испытания; • слив, восстановление, продувание (при необходимости) и контроль уровня масла трансмиссии, охлаждающей жидкости двигателя и жидкости сцепления.